


AS

# JURNAL ILMU-ILMU TEKNIK DIAGONAL

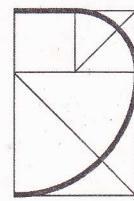

VOLUME 2 NOMOR 1/FEBRUARI 2001

ISSN 1410-8186

Manajemen Kualitas Badan Air dan Analisis  
Pelaksanaannya di Indonesia

Adi Sunarwan

*The Appraisal of Moment Capacity of Short Pile in  
Sand*

Chosun Eko S.

*Precracking in Creep of Low Alloy Steel*

Agus Suprapto

Pengaruh Variasi Kecepatan Aliran Udara Bebas  
Terhadap Gaya yang Terjadi pada Permukaan  
Penampang Saluran Venturi

Rudi Hariyanto

Keterkaitan Penataan Ruang Wilayah Terhadap  
Ketersediaan Air Tanah (Studi Kasus Jabotabek)

A. Tutut S.

Alternatif Solusi Pencemaran Dampak Dari Industri  
Proses

Hertri Samirono

Penerapan Sistem Kanban pada Sistem Produksi *Just in  
Time* Guna Memaksimalkan Keuntungan Perusahaan

Moch. Rofieq

Model Matematis Pengaturan Simpul Buka Motor DC  
Magnet Permanen

Erwin Susanto

# JURNAL ILMU - ILMU TEKNIK DIAGONAL

## Daftar isi

### *Penanggung Jawab :*

Ir. Respati Wikantiyoso, MSA, Ph. D.  
Dekan Fakultas Teknik Universitas Merdeka  
Malang

### *Pemimpin Redaksi :*

Ir. Chosun Eko Sulistyono, MT, PH. D.

### *Sekretaris Redaksi :*

Aang Fajar Passa P., SE, MMI.

### *Anggota Redaksi :*

Ir. Respati Wikantiyoso, MSA, Ph.D. (Urban Studies) • Ir. Agus Suprapto, Msc., Ph.D. (Metallurgy) • Ir. Nursubiyako, MSc., Ph.D. (Konversi Energi) • Ir. Suriptono, Ph.D (Teknik Lingkungan) Ir. Freddy Andreas G, MSc. Ph.D (Manajemen Properti) • Ir. I Made Sunada, MSc (Produksi dan Konstruksi) • Ir. Tutut Subadyo, Msi. L (Studi Lingkungan) • Ir. Dina Poerwaningsih, MT. Ars (Teknik Arsitektur) • Ir. Nachrowie, Msc (Teknik Elektro) • Moch. Rofiq, Ssi., MT (Teknik Industri) • Ir. Hertri Samirono, MSc (Manajemen Industri) • Ir. Utari Wessy A, MSc (Geoteknik) • Suharyanto, ST., MT (Struktur)• Ir. Djoko Dwi Asmoro (Teknik Keairan) • Ir. Budiyono , MSc (Transportasi)

### *Mitra Bestari :*

Prof. Dr. Ir. Soetiman, MSc (Teknik Lingkungan) • Prof. Ir. Rahmat Purwono, Msc (Struktur) • Prof. Ir. Hadi Sutrisno (Elektro Power) • Prof. Ir. Djati Nur Suhud (Konversi Energi) • Prof. Suwondo Bismo Sutedjo, Dipl. Ing (Arsitektur) • Dr. Ing Bianpoen (Urban Management) • Han Awal Dipl. Ing (Preservasi dan Konservasi)

### *Alamat Redaksi :*

Fakultas Teknik Universitas Merdeka Malang  
Jl. Taman Agung 1 Malang 65146, Indonesia  
Tel. (0341) 560836 Fax. (0341) 560836  
Email : Diagonal@teknik.unmer.ac.id  
<http://www.diagonal.unmer.ac.id>

### Manajemen Kualitas Badan Air dan Analisis

Pelaksanaannya di Indonesia

Oleh : Adi Sunarwan .....

1

### *The Appraisal of Moment Capacity of Short Pile in Sand*

Oleh : Chosun Eko Sulistyono .....

16

### *Precracking in Creep of Low Alloy Steel*

Oleh : Agus Suprapto .....

29

### Pengaruh Variasi Kecepatan Aliran Udara Bebas Terhadap Gaya yang Terjadi pada Permukaan Penampang Saluran Venturi

Oleh : Rudi Hariyanto .....

33

### Keterkaitan Penataan Ruang Wilayah Terhadap Ketersediaan Air Tanah

Oleh : A. Tutut Subadyo .....

42

### Alternatif Solusi Pencemaran Dampak dari Industri Proses

Oleh : Hertri Samirono .....

58

### Penerapan Sistem Kaban pada Sistem Produksi Just in Time Guna Memaksimalkan Keuntungan Perusahaan

Oleh : Mohammad Rofiq .....

65

### Model Matematis Pengaturan Simpul Buka Motor DC Magnet Permanen

Oleh : Erwin Susanto .....

82

Jurnal Diagonal diterbitkan 4 (empat) kali setahun oleh Fakultas Teknik Universitas Merdeka Malang, sebagai media informasi dan forum kajian masalah ilmu - ilmu teknik. Berisi tentang tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, pembahasan, kepustakaan dan gagasan kritis yang orisinal. Redaksi mengundang para ahli, praktisi dan siapa saja yang berminat untuk menyumbangkan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Seluruh naskah yang dimuat Jurnal Diagonal abstraksinya dapat diakses *on-line* melalui alamat : <http://diagonal.unmer.ac.id>.

## PRECRACKING IN CREEP OF LOW ALLOY STEEL

Agus Suprapto\*

### Abstrak

*Metallography* mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengidentifikasi adanya retak awal *creep* (*precracking*) yang terjadi pada pipa *superheater*. Retak awal tersebut berupa *voids* atau *microcracks* dapat dideteksi dengan cara poles-etsa secara berulang-ulang. Patah *creep* biasanya berlangsung dengan pengintian, pertumbuhan dan akhirnya kekosongan-kekosongan pada batas butir (*grain boundary cavities*) bertemu satu sama lainnya. Kekosongan ini terjadi pada *triple point* dan *grain boundary* dekat sisi specimen, *grain boundary sliding* juga berlangsung selama *creep*.

Kata kunci : *retak, batas, spesimen, baja*

### Abstract

To identify precracking in creep of high temperature plant such as superheater tube, metallography is playing an increasingly important role. It is important that the metallurgical methods used identify clearly the presence of voids, cavities, or microcracks when these are to form the basis on which continued operation of a tube is decided. The voids and microcracks are largely artifacts produced during polishing and etching. Creep fracture usually takes place by nucleation, growth and eventual coalescence of grain boundary cavities. These cavities are found to occur primarily on the triple point and grain boundary near edge of specimen. The grain boundary sliding also took place during creep.

Keywords : *creep, boundary, specimen, steel*

### INTRODUCTION

Generally, two different mechanisms of nucleation and growth have been postulated to occur during growth of creep cavities or cracks and for a long period, bitter struggles ensued between supporters of the opposing vacancy controlled or grain boundary sliding controlled mechanisms (William, 1975).

Precracking in creep of high temperature plant such as superheater tube can be detected readily enough by SEM, they cannot be detected, and cannot be expected to be detected, by light microscopy even when the section surface is prepared to be adequately representative. This is because the structural features that would have to be detected are much too small to be perceived by light microscopy. However, several commonly used metallographic preparation procedures develop artifacts at the sites of voids and microcracks, these artifacts can become obvious enough to be detected by light microscopy. The voids and microcracks are largely artifacts produced by polish-etch cycles (Samuels, 1992, 1997; da Silveira and Le May, 1992; George et al., 1987).

Sulfur is known to be potent cavity nucleation sites in overheated steel. Impurities may effect nucleation by modifying the inclusion distribution and, therefore, changing the cavity nucleation site distribution on grain boundaries, resulting in changes in ductility. Rinaldy et al. (1997) have been studying the intergranular fracture surface morphology, grain boundary cavities and wedge cracks between ferrite or pearlite and ferrite grains were found on the A106 and A 209 steels. The segregation of other elements, such as S, seems to play a significant role in lowering grain